



Excellence Touch þrif

8 - BILANALET

Sýna skilaboð	Ástæða	Aðgerð
	Vörupakkningin er: 1. tóm 2. ekki rétt staðsett 3. ekki til staðar	1. Skiptu um tóma vörupakkningu, <i>sjá síðu 12</i> . 2. Athugaðu hvort vörupakkningin sé ekki rétt staðsett, <i>sjá síðu 12</i> . 3. Settu inn vörupakkningu. Hringdu í söluaðila þegar númerið er sýnt á skjánum.
	Vatnið í katlinum hefur enn ekki náð réttu hitastigi.	• Afhending drykkja úr sjálfsalanum er blokkueð þangað til að hitastig hefur náð réttu gildi.
	Hreinsa þarf sjálfsalann.	• Hefja hreinsiferliskerfið á sama degi, <i>sjá síðu 20</i> . Hringdu í söluaðila þegar númerið er sýnt á skjánum.
 drykkir eru gerðir daufir	Afhending drykkja er blokkueð vegna þess að sjálfsalinn var ekki hreinsaður eftir áætlun.	• Byrjaðu hreinsiferliskerfið samstundis, <i>sjá síðu 20</i> . Hringdu í söluaðila þegar númerið er sýnt á skjánum.
	Skipta þarf um vatnssíu sjálfsalans.	• Hafðu samband við þjónustuaðila til að skipta um vatnssíu.

55

Sýna skilaboð	Ástæða	Aðgerð
Villa 10	Öryggisvilla í vatnshitara	• Vatn sauð yfir eða vatn flæddi úr hitaranum, athugaðu hitavörnina. • Notandi getur endurstíllt ef valkvæmi búnaðurinn fyrir endurstíllingu á Marine Easy overflw hefur verið settur upp. Hafðu samband við þjónustuaðila ef villan viðhelst.
Villa 17/18/19	Villa í vatnskerfi	• Athugaðu hvort að vatnsveiturás sjálfsalans sé blokkueð, opnaðu vatnsskranann að fullu. • Bankaðu á "Virkar villur listi" í heimavalskjá forritunarinnar og bankaðu svo á "Endurstílla villur" valmyndina. Hafðu samband við þjónustuaðila ef villan viðhelst.
Villa 30/31	Kælivilla	• Athugaðu loftræstinguna og hitastig umhverfis sjálfsalans, og hreinsaðu þéttigrindina, ef nauðsynlegt þykir. • Bankaðu á "Virkar villur listi" í heimavalskjá forritunarinnar og bankaðu svo á "Endurstílla villur" valmyndina. Hafðu samband við þjónustuaðila ef villan viðhelst.
Villa 60/61/63	Blöndunarskálur ekki skynjaðar	• Athugaðu hvort að blöndunarskálarnar séu staðsettar rétt. Hafðu samband við þjónustuaðila ef villan viðhelst.
Villa 65	Dropabakki ekki til staðar	• Athugið hvort dropabakki sé rétt settur. Hafðu samband við þjónustu ef villan er áfram.
Villa 75	Villa við að gefa hreinan skammt	• Vélin reynir aftur að gefa hreinan skammt; gangið úr skugga um að vélin sé í réttu ástandi til að gefa hreinan skammt, t.d. dropabakki til staðar.

**Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.**

Griðóthálsi 7–11 • 110 Reykjavík, Iceland • +354 412 8000 • olgerdin@olgerdin.is • olgerdin.is • Vsk.nr. 160382 • Kt. 680126-0110

Sýna skilaboð	Ástæða	Aðgerð
Vatnsleki frá heitavatns útrennsli eða vöru útrennsli.	Uppsafnaðar agnir blokka viðeigandi útrennsli, það getur ekki lokast að fullu.	• Keyrðu kerfið „Skolun“, sjá síðu 21. • Hafðu samband við þjónustuaðila ef vandamálið viðhelst.
Sjálfsalinn bregst ekki við þegar ýtt er á snertiskjáinn.	Upp hefur komið hugbúnaðarvilla.	• Endurstilltu sjálfsalann: • Taktu rafmagnssnúruna úr sambandi og settu hana aftur í samband eftir 5 sekúndur. • Hafðu samband við þjónustuaðila ef vandamálið viðhelst.